

DEKRA Automobil GmbH
Gröbitzer Weg 36, 03238 Finsterwalde

Amt Peitz
Schulstr. 6
03185 Peitz

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Finsterwalde
Gröbitzer Weg 36
03238 Finsterwalde
Telefon 03531 / 5014-3
Fax 03531 / 5014-40
E-Mail
finsterwalde.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Simroth
Tel. direkt 03558773-0
Tel. mobil 015167197046

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

CB 20280

Auftraggeber	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Ihr Auftrag vom	27.05.2026, telefonisch durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung	27.05.2026 um 10:30 Uhr Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	7.500,00 EUR	8.925,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn Florian Simroth bei Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz, im Beisein von Herrn Jentzsch.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Kennzeichen	CB 20280
Tag der Erstzulassung	20.10.1978
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.02.1997

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	ROBUR
Typ / Verkaufsbezeichnung	LO 2002AKF / FW Sonderfahrzeug
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug
HSN / TSN	0154 / 046
Fahrzeug-Ident.-Nr.	2981910119
Nutzlast [kg] / Leergewicht	850 / 4650 kg
zul. Gesamtgewicht	5500 kg
Maße über alles L / B / H	5425 / 2370 / 2700 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2

Radstand	3025 (mm)
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder Fahrersitz, Stoff Beifahrersitz / Grün Fahrersitz, Grau Beifahrersitz
Energiequelle / Kraftstoff	OTTO
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	55 kW / 3345 cm ³
Schadstoffklasse	LKW PLANE/SPRIEGEL
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl
Km-Stand abgelesen	14.806

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	10.5 20 128 G	Mitas / MPT-05	G / S	4 mm
rechts	10.5 20 128 G	Mitas / MPT-05	G / S	3 mm
2 links	10.5 20 128 G	Mitas / MPT-05	G / S	8 mm
rechts	10.5 20 128 G	Mitas / MPT-05	G / S	8 mm

G/ Gelände; /R Runderneuert; /F Runflat;

Bei der Beurteilung der Bereifung ist das Reifenalter zu beachten. Unabhängig von der vorhandenen Profiltiefe wird aufgrund des Alters der Reifen ein Austausch empfohlen, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen durch Alterungsprozesse zu vermeiden.

Technische Daten PLANE/SPRIEGEL

Hersteller	GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
Typ / Verkaufsbezeichnung	LF8/TS8 631.6
Fabrik Nr.	1431
Baujahr	20.10.1978

Technische Daten Lösch Pumpe

Hersteller	VEB FEUERLÖSCHGERÄTEWERK GÖRL.
Typ / Verkaufsbezeichnung	FPV 8/8-811
Fabrik Nr.	ELN 13511528
Baujahr	20.10.1978

Ausstattung Fahrgestell

Fahrerhaus: Fhs-Aussen Bauart / Lagerung Fhs-Lagerung Blattgefedert, Motor: Einbaulage mitte, Abgasanlage: Abgasendrohr seitlich links, Getriebe: Schaltgetriebe, Fahrerhaus: Fhs-Aussen Rückfahrhilfen Außenspiegel, Fahrerhaus: Fhs-Innen Verglasung Windschutzscheibe, Fahrerhaus: Fhs-Innen Sitze und Liegen Fahrersitz, Fahrerhaus: Fhs-Innen Sitze und Liegen Beifahrersitz.

Ausstattung PLANE/SPRIEGEL

Klappenöffnung vorne links, Klappenöffnung vorne rechts, Klappenöffnung hinten links, Klappenöffnung hinten rechts, Plane mit Spiegel, Blaulichtaufbau hinten, Arbeitsscheinwerfer hinten links, 2 Trittstufen, Länge x Breite x Höhe ca.: 3300mm, 2110mm, 1450mm, Transportbank, Gerätefächer für Feuerwehrtechnische Ausrüstung.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

Zum Begutachtungszeitpunkt lagen keine Service- bzw. Wartungsdokumentationen vor.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Achse 1: L 10.5 20 128 G, erneuern
- Achse 1: R 10.5 20 128 G, erneuern
- Achse 2: L 10.5 20 128 G, erneuern
- Achse 2: R 10.5 20 128 G, erneuern
- Motor Undichtigkeit, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22, 23)

Der Gesamtzustand des Fahrzeugs weist dem Alter, Laufleistung und Nutzung als Feuerwehrfahrzeug entsprechende Verschleiß und Abnutzungsspuren auf. Kratzer, Lackschäden und Rost dem Alter gemäß vorhanden.

Zustand akzeptabel

Pritschenaufbau Lackabplatzer (Bild 20); Stoßfänger vorne zerkratzt (Bild 21).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Sascha Wilczek

Der Sachverständige
Florian Simroth

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument mit km. Anzeige



Bild 6 : Fahrerarbeitsplatz

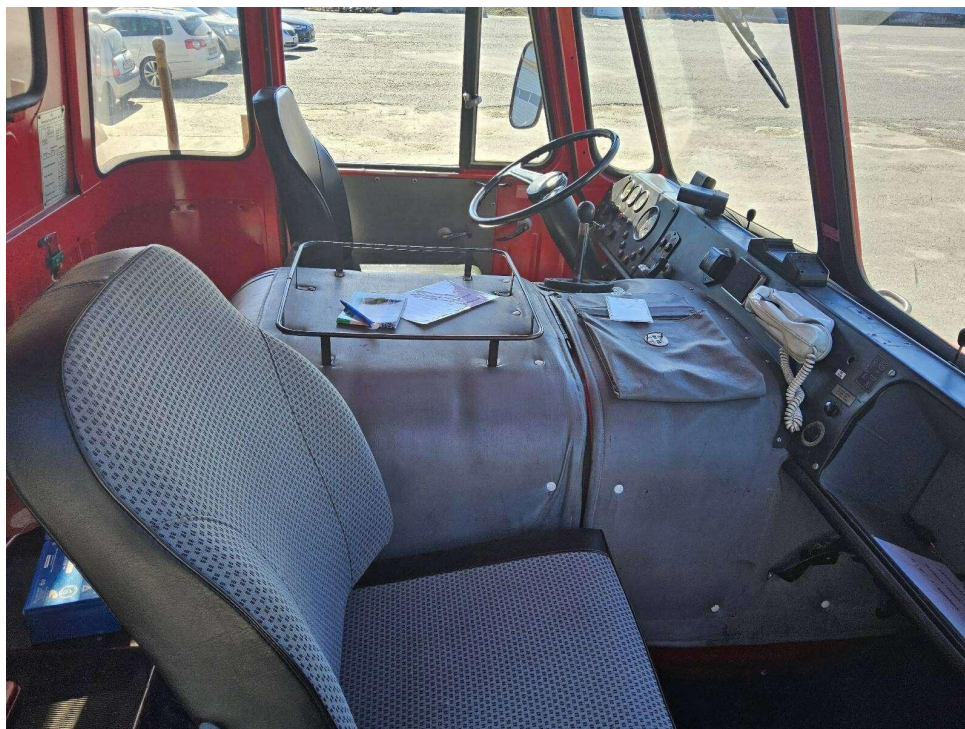


Bild 7 : Seitenansicht durch geöffnete Beifahrertür



Bild 8 : Frontalansicht



Bild 9 : Heckansicht



Bild 10 : Seitenansicht links



Bild 11 : Seitenansicht rechts



Bild 12 : Pritschenaufbau

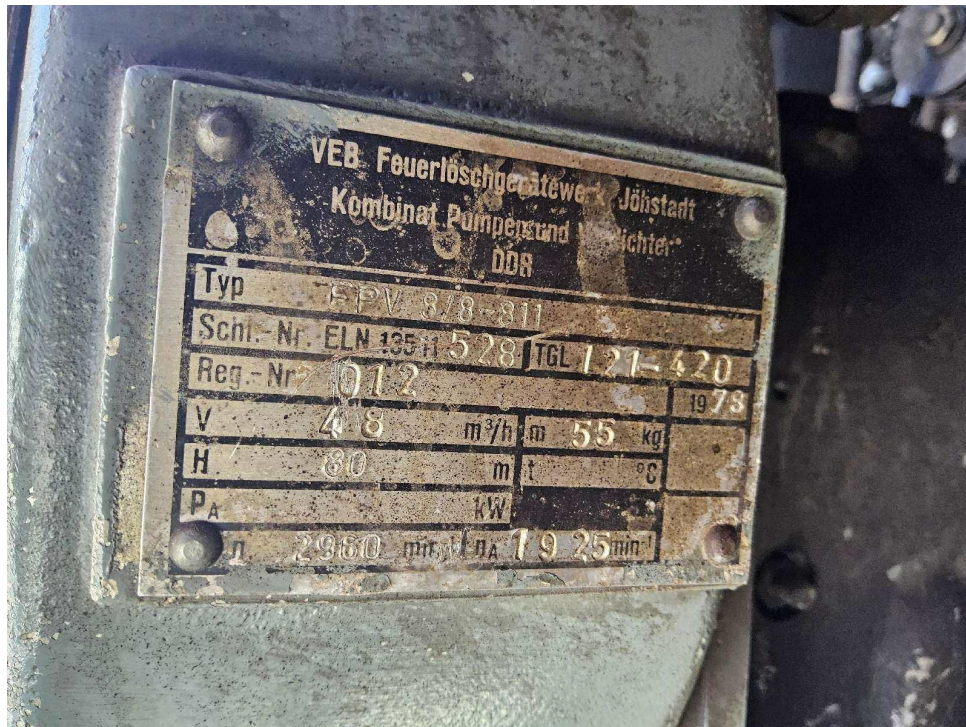


Bild 13 : Typschild Löschpumpe



Bild 14 : Löschpumpe



Bild 15 : Seitenansicht links Klappen geöffnet



Bild 16 : Seitenansicht rechts Klappen geöffnet



Bild 17 : Typschild



Bild 18 : Typschild

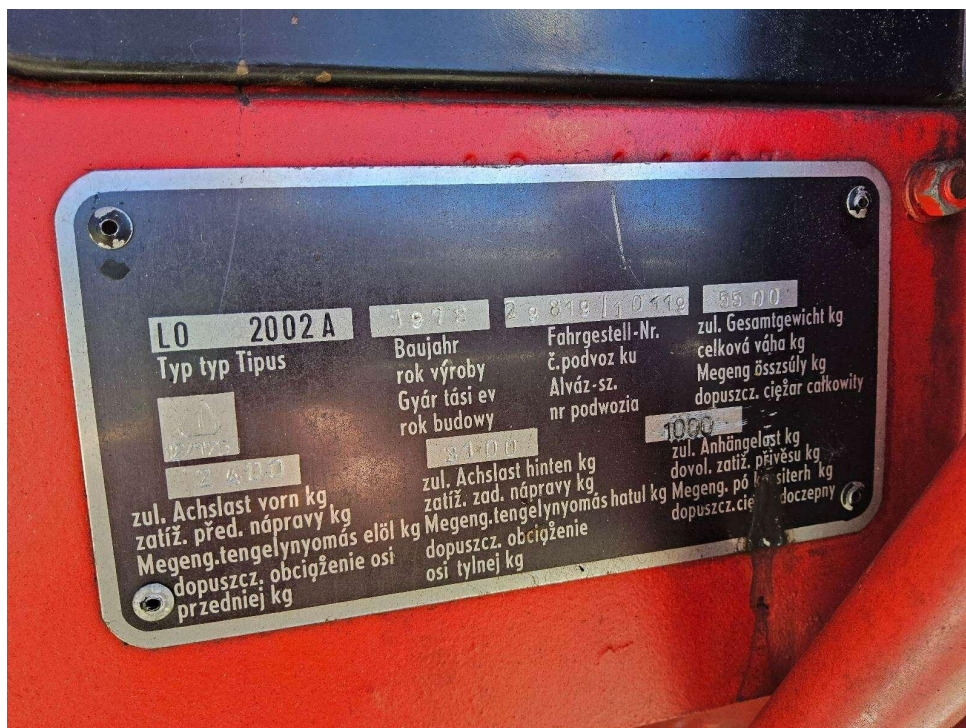


Bild 19 : Typschild Fahrzeug

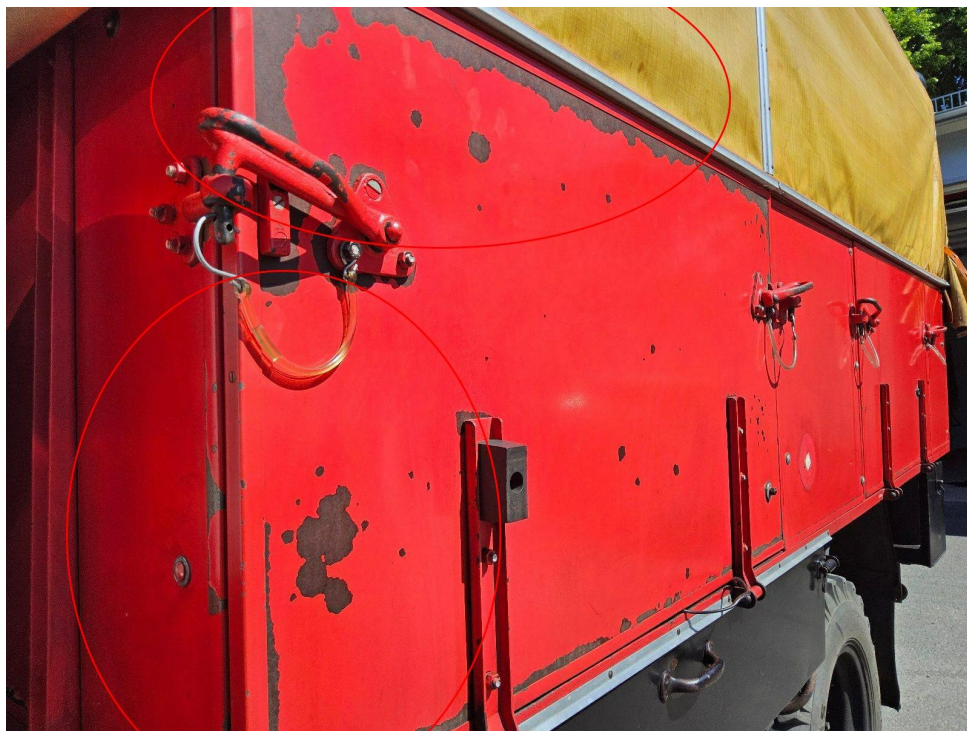


Bild 20 : Pritschenaufbau Lackabplatzer



Bild 21 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 22 : Motor Undichtigkeit

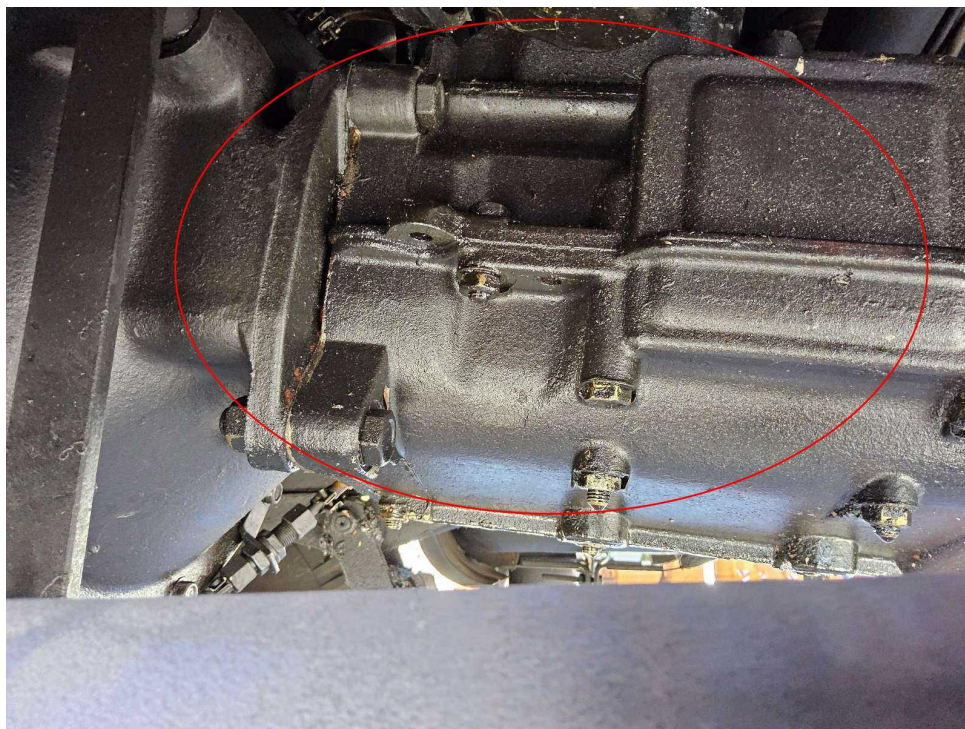


Bild 23 : Motor Undichtigkeit